


INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Pour les propriétaires de lecteurs de DVD portables SD-P1600 et SD-P1610


Dans le but d'assurer la satisfaction de nos clients et de maintenir la sécurité, l'intégrité et la qualité de nos produits, **Toshiba Europe (Schweiz)** est en cours de publication d'une importante mise à jour des produits.

Nous avons identifié un problème concernant l'adaptateur AC fourni avec les modèles de lecteur de DVD portables SD-P1600 et SD-P1610. Il a été démontré qu'une mauvaise soudure de certains composants des circuits à l'intérieur de l'adaptateur AC pourrait causer une augmentation momentanée de la tension de sortie. Cette augmentation momentanée de la tension de sortie peut causer un surchauffement du convertisseur DC-DC utilisé sur le circuit électrique de ces modèles. Dans certains cas, assez peu fréquents, il est possible que le couvercle arrière du DVD portable chauffe, que le boîtier arrière se déforme, et que le DVD portable cesse de fonctionner.

Le numéro du modèle du lecteur de DVD portable figure sur une étiquette située à l'arrière du lecteur DVD, comme sur la photographie ci-dessous.

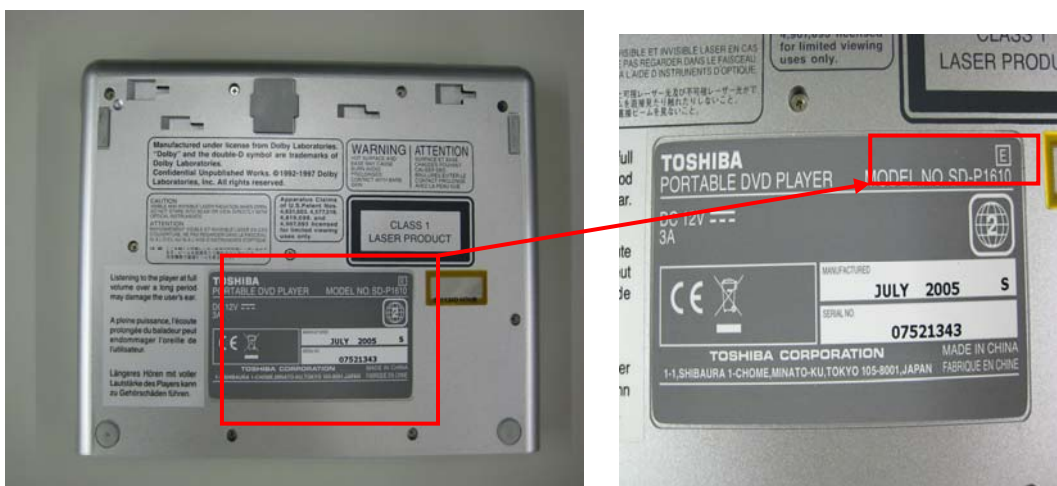

Le numéro de modèle de l'adaptateur AC figure sur une étiquette située à l'arrière de l'adaptateur AC, ainsi que le code du produit ADPV16, comme sur la photographie ci-dessous.

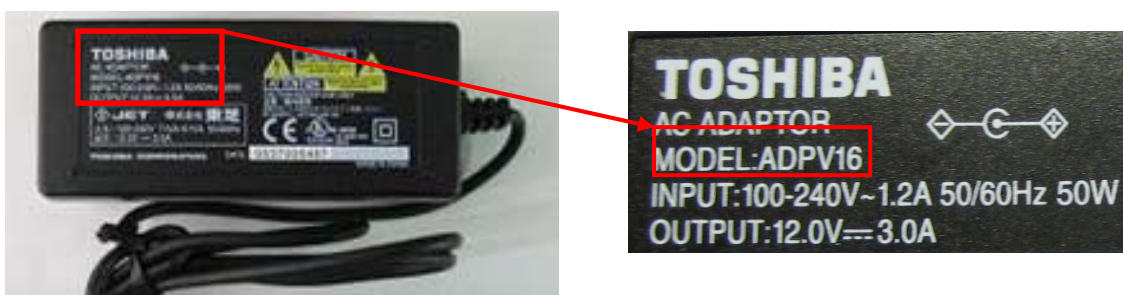

Aucune blessure n'a été rapportée et il existe peu de risques quant à la sécurité des utilisateurs – potentiellement, une brûlure superficielle due au contact avec le couvercle ayant chauffé. Néanmoins, Toshiba veut prévenir ses clients dans le monde entier de l'existence d'un programme gratuit d'échange d'adaptateurs AC et a informé les autorités de sécurité européennes de l'action qui est en cours.

Si vous possédez un lecteur de DVD portable modèle SD-1600 ou SD-1610, veuillez contacter le Service Clientèle Toshiba en appelant le numéro suivant **044 908 56 40** pour obtenir gratuitement un Adaptateur AC neuf et amélioré. Veuillez remarquer que les lecteurs de DVD portables ne sont pas inclus dans ce programme d'échange.